
 On Board Scandinavia AB	Dokumentnamn:			
	Nollkalibrering av Rinstrum R420			
Utfärdare:	Utfärdat datum:	Revisionsdatum:	Dokumentnummer:	Sida:
John Hagström	2008-10-02	2008-10-02	1008-1	1 av 1

Översikt



- 1: Display
- 2: Numreriskt tangentbord
- 3: Funktionstangenter (användarstyrda)
- 4: Funktionstangenter för nollställning, tarering och brutto/netto-visning
- 5: Power-knapp

Kalibrering

1. Gå in i "Full Setup Mode" genom att trycka på Power-knappen och F3 samtidigt i ca 2 sekunder. 
2. Tryck på Zero-knappen upprepande gånger tills SCALE visas i displayen.
3. Tryck på Tare-knappen tills CAL visas.
 - 3.1. Tryck på Gross/Net-knappen tills ZERO CAL? Visas.
 - 3.2. Se till att vågen/fordonet är obelastad. Tryck sedan på OK.
 - 3.3. Displayen visar CONT ? Tryck OK för att fortsätta.
 - 3.4. Displayen visar Z in P (Zeroing in Progress).
 - 3.5. Displayen visar DONE och 0 kg. Tryck OK.
- 3.6. Displayen visar ZERO CAL? Tryck Power-knappen för att spara kalibreringen och gå ur till normalläge. Om man önskar kalibrera Span kan man istället trycka på Gross/Net-knappen tills SPAN CAL ? visas. Utför Span-kalibreringen enligt instruktion 1009 från punkt 3.1.

